

HU

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ



Tartalomjegyzék

Tudnivalók a kezelési útmutatóhoz 1

Biztonság 1

Információk a készülékről 3

Műszaki adatok 4

Szállítás és tárolás 5

Kezelés 5

Hibakijelzések 10

Karbantartás és javítás 11

Ártalmatlanítás 11

Tudnivalók a kezelési útmutatóhoz

Jelképek



Figyelmeztetés lézersugárra

Ez a jelkép arra hívja fel a figyelmet, hogy a lézersugarak miatt személyek egészségét fenyegető veszélyek állnak fenn.



Figyelmeztetés

Ez a figyelmeztetés közepes kockázati fokú veszélyeztetést jelöl, aminek - ha nem hárítja el - halálos kimenetelű vagy súlyos személyi sérülés lehet a következménye.



Vigyázat

Ez a figyelmeztetés alacsony kockázati fokú veszélyeztetést jelöl, aminek - ha nem hárítja el - csekély vagy mérsékelt személyi sérülés lehet a következménye.

Utalás

Ez a figyelmeztetés fontos információkra (pl. anyagi károokra) hívja fel a figyelmet, de nem utal veszélyeztetésekre.



Infó

Az ezzel a jelképpel megjelölt hivatkozások segítik Önt tevékenységeinek gyors és biztos végrehajtásában.



Tartsa be az utasítást

Az ezzel a jelképpel megjelölt hivatkozások arra hívják fel a figyelmet, hogy figyelembe kell venni a kezelési útmutatót.

A kezelési útmutatót az aktuális megfogalmazásban és az EU-megfelelőségi nyilatkozatot a következő linkről tudja letölteni:



BD 21



<http://hub.trotec.com/?id=40260>

BD 26



<http://hub.trotec.com/?id=40261>

Biztonság

Olvassa el gondosan ezt az útmutatót a készülék üzembe helyezése / használata előtt és tartsa az útmutatót mindig a felállítási hely közvetlen közelében, ill. a készüléken!



Figyelmeztetés

Olvasson el minden biztonságtechnikai útmutatót és utasítást.

A biztonságtechnikai útmutató és utasítások betartásánál elkövetett mulasztások áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhatnak.

Őrizze meg a biztonságtechnikai útmutatót és utasítást a későbbiekre is.

A készüléket akkor használhatják gyermekek 8 éves kortól, valamint csökkent fizikai, szenzorikus vagy mentális képességű vagy tapasztalattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek, ha felügyelet alatt vannak, vagy a készülék biztonságos használatáról oktatást kaptak és a használatból eredő veszélyeket megértették.

Gyermekeknek nem szabad játszani a készülékkel.

A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.

- Ne üzemeltesse a készüléket robbanásveszélyes helyiségekben.
- Ne üzemeltesse a készüléket agresszív atmoszférában.
- Ne merítse a készüléket víz alá. Ne hagyja, hogy folyadék jusson a készülék belsejébe.
- A készüléket csak száraz környezetben szabad használni, semmi esetre sem esőben vagy az üzemi feltételektől magasabb relatív páratartalom mellett.

- Védje a készüléket folyamatos közvetlen napsugárzástól.
- Ne távolítson el biztonsági jelöléseket, matricákat vagy címkéket a készülékről. Tartsa a biztonsági jelöléseket, matricákat és címkéket olvasható állapotban.
- Ne nyissa fel a készüléket szerszámmal.
- Kerülje a közvetlen bepillantást a lézersugárba.
- Ne irányítsa a lézersugarat emberekre vagy állatokra.
- Csak akkor használja a készüléket, ha megtette a kellő biztonsági óvintézkedéseket a mérés helyén (pl. közutak közelében, munkaterületeken, stb. történő méréseknél). Egyébként ne használja a készüléket.
- Vegye figyelembe a tárolási és üzemeltetési feltételeket a "Műszaki adatok" fejezet szerint.

Rendeltetésszerű használat

A BD21 / BD26 lézeres távolságmérőt kizárólag távolságok, területek és térfogat mérésre használja az integrált lézer segítségével a műszaki adatok között megadott méréstartományon belül. A használat során vegye figyelembe és tartsa be a műszaki adatokat.

A készülék rendeltetésszerű használatához kizárólag a Trotec által bevizsgált tartozékokat, ill. alkatrészeket alkalmazzon.

Rendeltetésellenes használat

Ne használja a BD21 / BD26 lézeres távolságmérőt robbanásveszélyes területeken vagy folyadékokban történő méréshez. Ne irányítsa emberekre vagy állatokra. Trotec nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek nem rendeltetésű használatból származnak. A jótállási igények ebben az esetben megszűnnek.

A készülék önhatalmú szerkezeti megváltoztatása, valamint a rá- és átépítés tilos.

Személyi képesítés

Azoknak a személyeknek, akik ezt a készüléket használják:

- tudatában kell lenniük azoknak a veszélyeknek, amelyek lézeres mérőműszerekkel végzett munka során keletkezhetnek.
- el kellett olvasniuk és meg kellett érteniük a kezelési útmutatót, különösen a biztonságra vonatkozó fejezetet.

Egyéb veszélyek



Figyelmeztetés lézersugárra

2-es osztályú lézer, P max.: < 1 mW, λ: 650 nm, EN 60825-1:2014

Ne nézzen közvetlenül a lézersugárba, ill. a lézer kilépő nyílásába.

Soha ne irányítsa a lézersugarat emberekre, állatokra vagy visszaverő felületekre. Már egy rövid látókapcsolat a lézersugárral a szem károsodását okozhatja.

A lézerkilépés megfigyelése optikai eszközökkel (pl. nagyítóval, nagyítóüvegekkel és hasonlóval) veszélyezteti a szem épségét.

2-es osztályú lézerrel való munkavégzés közben vegye figyelembe a szemvédő használatára vonatkozó nemzeti törvényeket.



Figyelmeztetés

Fulladásveszély!

Ne hagyja a csomagolóanyagot gondatlanul szanaszét heverni. Gyermek kezében veszélyes játékszerré változhat.



Figyelmeztetés

A készülék nem játékszer és gyermekek kezébe nem való.



Figyelmeztetés

A készülék veszélyt jelenthet, ha nem betanított személyek szakszerűtlenül vagy nem a rendeltetésének megfelelően használják! Vegye figyelembe a személyi képesítéseket!



Vigyázat

Tartson kellő távolságot hőforrásoktól.

Utalás

Károsodás elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékleteknek, páratartalomnak vagy nedvességnek.

Utalás

Ne használjon a készülék tisztításához erős tisztítószereket, súroló- vagy oldószereket.

Információk a készülékről

Készülék-leírás

A lézeres távolságmérő segítségével távolságokat, területeket és térfogatot mérhet beltérben. Közvetett mérések végrehajtása a Pitagorasz-függvény alapján történik.

A különböző mérőfunkciók kezeléséhez a készülék külön kezelőelemekkel (4) rendelkezik. Többsoros és választhatóan akár háttérvilágításos kijelző (5) mutatja a mért értékeket. A por és fröccsenő víz ellen védett ház (IP54) révén a készülék építési munkaterületeken való használatra is alkalmas.


Mérési távolság

A készülék hatótávolságát a "Műszaki adatok" fejezetben találja. Nagyobb távolságok mérése bizonyos feltételek mellett – pl. éjszaka, szürkületben vagy ha a célt árnyék takarja – céltábla nélkül is lehetséges. Rosszul visszaverő célok esetén a távolság növeléséhez nappal használjon céltáblát.

Célfelületek


Mérési hibák léphetnek fel, ha a lézer színtelen folyadékokra (pl. vízre), pormentes üvegre, sztiroporra vagy más féligáteresztő anyagokra érkezik. Szintén előfordulhat a mérési eredmény meghamisítása, ha a lézer magassfényű felületre érkezik és ez eltéríti. Matt, nem visszaverő vagy sötét felületek meghosszabbíthatják a mérési időt.

Készülék bemutatása

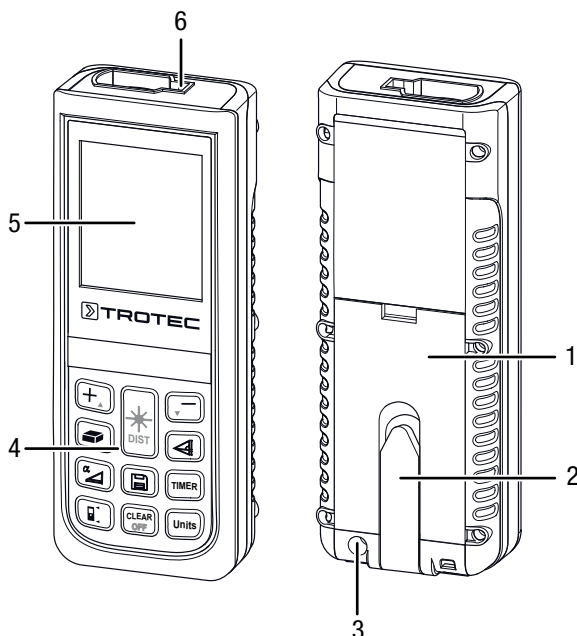


Sz.	Megnevezés
1	Elemfiók-nyílás
2	Multifunkcionális végdarab
3	Állványmenet
4	Kezelőelemek
5	Kijelző
6	Lézer

Kezelőelemek

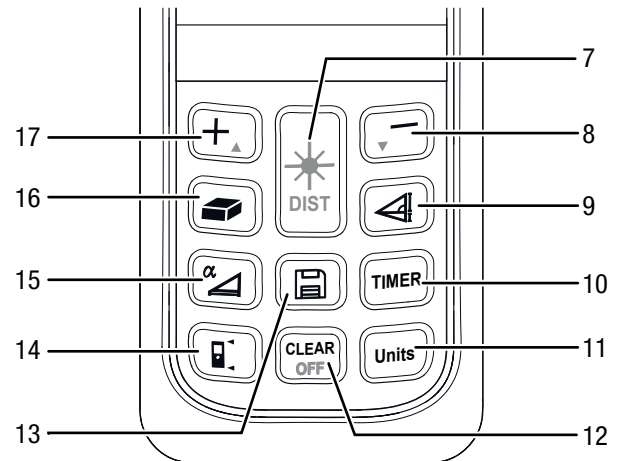

Sz.	Kezelőelem
7	Röviden nyomva: bekapcsoló/mérés gomb
	Hosszan nyomva: tartós távolságmérés gomb
8	Röviden nyomva: mínusz gomb
	Hosszan nyomva: hangjelzés gomb (be/ki)
9	Röviden nyomva: közvetett mérések gomb
10	Röviden nyomva: timer gomb
	Hosszan nyomva: timer (időzítő) beállítása
11	Röviden nyomva: mértékegység gomb (ft, in, m)
12	Röviden nyomva: törlés gomb
	Hosszan nyomva: kikapcsoló gomb
13	Röviden nyomva: memóriagomb (előzmények)
14	Röviden nyomva: referencia gomb
15	Hosszan nyomva: dőlés gomb (be/ki)
16	Röviden nyomva: terület/helyiségtérfogat gomb
17	Röviden nyomva: plusz gomb

Kijelző

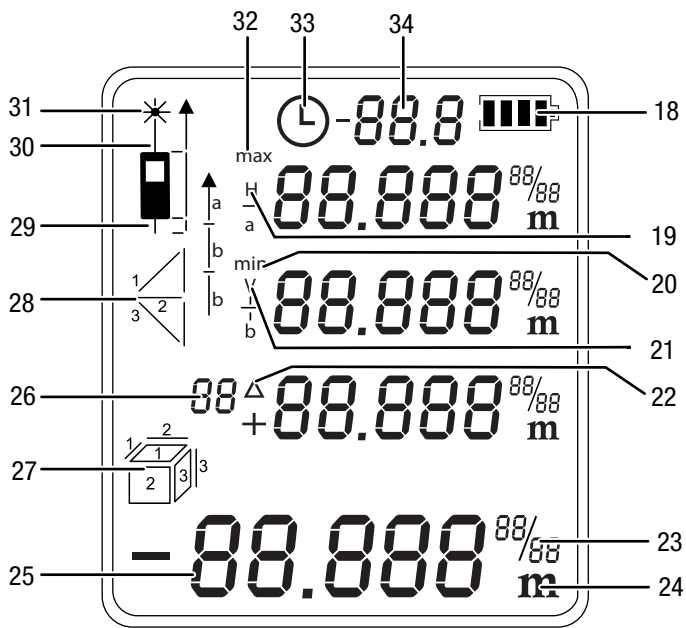

Sz.	Kijelzőelem
18	Elemállapot
19	Vízszintes mérési távolság
20	Minimum mért érték
21	Függőleges mérési távolság
22	Delta = maximum mínusz minimum
23	Kiegészítő kijelzés angolszász mértékegységek használata esetén
24	A kiválasztott egység kijelzése. Lehetséges mértékegységek: ft ³ , ft ² , in, m, m ³ , m ²
25	Mért érték kijelzés Az alsó mérési érték kijelzés az utolsóként mért értéket vagy a számítás eredményét mutatja. A három felső mérési érték kijelzés mutatja az utolsó három mért értéket, a minimum és maximum értéket vagy az összeadandó vagy kivonandó mért értékeket.
26	Előzmények és számláló (timer) kijelző
27	Területmérés Térfogatmérés
28	Közvetett mérés (két segédmérés) Közvetett mérés (három segédmérés)
29	Referenciaérték hátul
30	Referenciaérték elől
31	Lézer aktív
32	Maximum mért érték

Sz.	Kijelzőelem
33	Timer kijelzés
34	Dőlésszög kijelzése

Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Modell:	BD21 / BD26
Súly:	150 g
Méret (ma x sz x mé):	118 x 49 x 27 mm
Méréstartomány:	BD21: 0,05...70 m BD26: 0,05...120 m
Pontosság:	±2 mm*
Méréstartomány felbontás:	1 mm
Vízszintes méréstartomány:	±90°
Vízszintes méréstartomány pontossága:	±0,3°
Rögzített adatok száma az előzményekben:	10
Védettség:	IP54
Üzemi hőmérséklet:	0 °C-tól 40 °C-ig
Tárolási hőmérséklet:	-20 °C-tól 70 °C-ig
Lézer teljesítmény:	< 1 mW (620–690 nm)
Lézerosztály:	II
∅ l m	6 mm / 30 mm / 60 mm 10 m / 50 m / 100 m
Áramellátás:	2 db alkáli LR6 AAA, 1,5 V vagy NiMH 1,2 V...1,5 V (akku) Élettartam kb. 5000...8000 mérés
A készülék kikapcsolása:	Használati szünet esetén kb. 3 perc után
A lézer kikapcsolása:	Használati szünet esetén kb. 30 perc után
*kedvező feltételek mellett (jó célfelület, helyiség-hőmérséklet) 10 m-ig.	


Szállítási terjedelem

- 1 x lézeres távolságmérő
- 2 x alkáli elem LR6 AAA, 1,5 V
- 1 x készülék-tartótáska
- 1 x csuklósíj
- 1 x rövid útmutató

Szállítás és tárolás

Szállítás

A készülék szállításához használja a mellékelt készülék-tartótáskát (37).

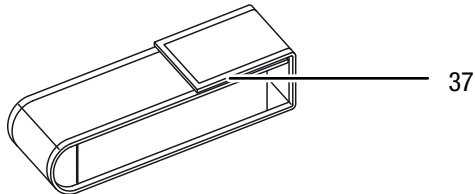


Tárolás

Ha nem használja a készüléket, tartsa be a következő tárolási feltételeket:


- szárazon,
- portól és közvetlen napsugárzástól védett helyen,
- esetleg műanyag takaróval védve a por behatolása ellen.
- A tárolási hőmérséklet megfelel a "Műszaki adatok" fejezetben megadott tartománynak.
- Hosszabb tárolásnál távolítsa el az elemeket.
- A készülék tárolásához lehetőleg a mellékelt készülék-tartótáskát használja.

Kezelés

Elemek behelyezése

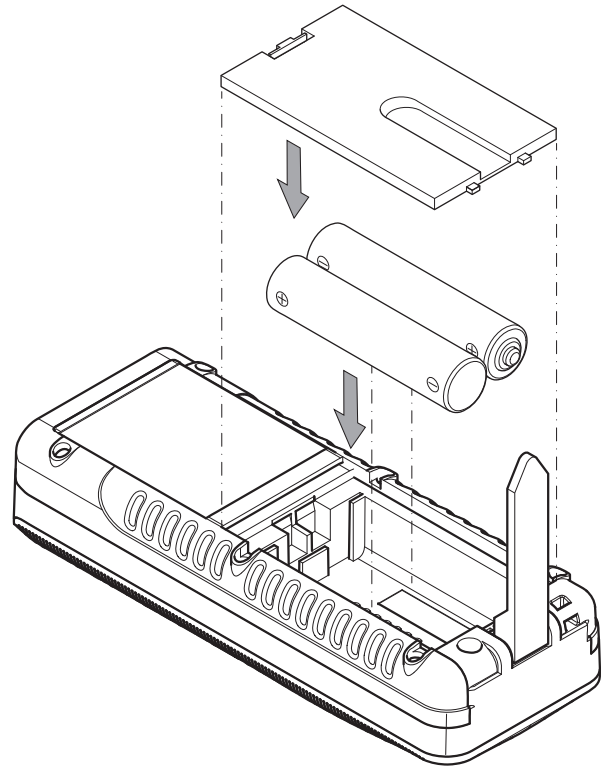

Csuklósíj rögzítése

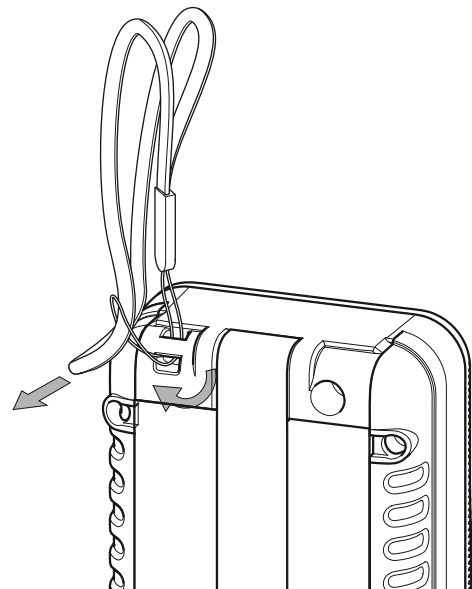

Bekapcsolás


1. Nyomja meg röviden a bekapcsoló/mérés gombot (7).
⇒ Bekapcsol a kijelző és a készülék üzemkés.

Kikapcsolás

1. Nyomja meg hosszan a kikapcsoló gombot (12).
⇒ A kijelző kikapcsol.

Multifunkcionális végdarab használata

A készülék multifunkcionális végdarabbal (2) rendelkezik, amit Ön pl. sarkokon végzett mérésekhez használhat fel. Az eszköz a készülék stabilizálására szolgál.

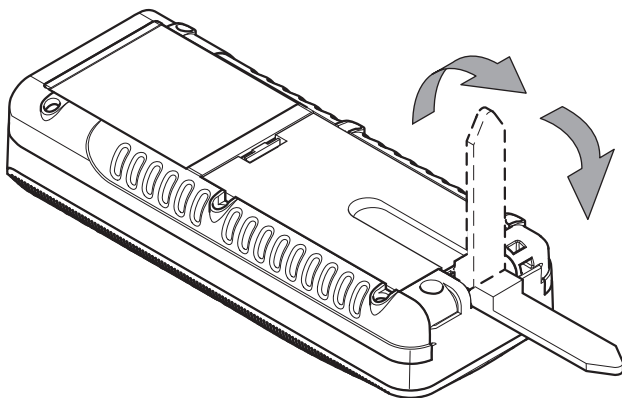

1. Hajtsa ki a végdarabot.
⇒ BD21: A végdarab és azzal összekapcsolt referenciapont pozícióját a gomb (14) megnyomásával, manuálisan kell beállítani.
⇒ BD26: A végdarab és azzal összekapcsolt referenciapont pozícióját a készülék automatikusan felismeri.
⇒ A kijelzőn a referenciaérték hátul kijelzés (29) hosszabbított ábrázolása jelenik meg.

Alapvető beállítások elvégzése

Hangjelzés be-/kikapcsolása

1. Nyomja meg hosszan a mínusz gombot (8) a hangjelzés be- vagy kikapcsolására.
⇒ A be- vagy kikapcsolást rövid hangjelzés nyugtázza.

A mérés megszakítása és a kijelzés törlése

1. Nyomja meg röviden a törlés gombot (12) az aktuális mérés megszakításához, ill. a kijelzett mért értékek lépésenkénti törléséhez.

Referenciaérték beállítása

A készülék mindig a referenciapontból kiindulva a teljes távolságot méri. Ha tehát a készülék hátsó része van referenciapontként beállítva, a készülék hosszát is méri. Alapértelmezésben a referenciapont a készülék hátsó részére van elhelyezve. Ellenben a referenciapontot átteheti a készülék elülső részére is. A következőképpen járjon el:

1. Nyomja meg a referencia gombot (14) a referenciapontnak a készülék első részére történő áthelyezéséhez.
⇒ Referenciapont áthelyezésekor minden alkalommal hangjelzés hallható. Emellett megjelenik a referenciaérték elől jelölés (30).

A referenciaérték ki- és visszakapcsolás után automatikusan visszakerül a készülék hátsó részére.

Mértékegységek átkapcsolása

1. Nyomja meg röviden a mértékegység gombot (11) a mért értékek egységének átkapcsolásához. Az **m**, **ft in**, **in** és **ft** egységek állnak rendelkezésre.



Infó

Ha még nem volt mérés, és Ön át akarja állítani az egységeket, akkor az **ft in** kiválasztásnál először nem jelenik meg egység kijelzés. Csak amikor mérés végrehajtása történik, ill. már meglévő mért értékeknel jelenik meg a mért értékek kijelzése **xx' yy''** formában.

Dőlés kijelzése

1. Nyomja meg röviden a dőlés gombot (15).
⇒ A készülék dőlését a kijelzőn a dőlés (34) megjelenítése mutatja.

Mért érték előhívása az előzményekből

A készülék automatikusan tárolja az utolsó 10 mért értéket. A tárolt mért értékeket a következőképpen hívhatja elő:

1. Nyomja meg a memóriagombot (13) az előzmények felhívásához.
2. Nyomja meg röviden a mínusz gombot (8), ill. a plusz gombot (17) az előzményekben való navigáláshoz és a tárolt mért értékek felhívásához.
3. A törlés gomb (12) vagy a mérés gomb (7) rövid megnyomásával jut vissza a normál mérési menübe.

Timer (időzítő) beállítása

A készülék belső időzítővel rendelkezik, amivel Ön késleltetést állíthat be a mérés kezdetéig. A timer bármelyik mérési műveletben használható.

- Nyomja meg a timer gombot (10) röviden egy 5 másodperces késleltetés aktiválásához.
- Tartsa a timer gombot (10) nyomva, amíg a kívánt idő meg nem jelenik (max. 30 másodperc).
- Engedje el a timer gombot (10) a timer indításához.
 - A kijelzőn megjelenik a timer kijelzés (33) és egy visszaszámlálás (26) a fennmaradó másodpercekkel.
 - Az utolsó 5 másodpercben egy-egy hangjelzés hallható.
 - Az idő leteltékor a mérés végbemegy.

Mérések végrehajtása



Figyelmeztetés lézersugárra

2-es osztályú lézer, P max.: < 1 mW, λ: 650 nm, EN 60825-1:2014

Ne nézzen közvetlenül a lézersugárba, ill. a lézer kilépő nyílásába.

Soha ne irányítsa a lézersugarat emberekre, állatokra vagy visszaverő felületekre. Már egy rövid látókapcsolat a lézersugárral a szem károsodását okozhatja.

A lézerkilépés megfigyelése optikai eszközökkel (pl. nagyítóval, nagyítóüvegekkel és hasonlóval) veszélyezteti a szem épségét.

2-es osztályú lézerrel való munkavégzés közben vegye figyelembe a szemvédő használatára vonatkozó nemzeti törvényeket.

Egyes távolságmérés végrehajtása

1. A lézer aktiválásához nyomja meg röviden a bekapcsoló/mérés gombot (7).
2. Irányítsa a lézert a célfelületre.
3. Nyomja meg újra röviden a bekapcsoló/mérés gombot (7) a távolságmérés végrehajtásához.
 - ⇒ A mért értéket azonnal mutatja a kijelzőn.

Mért értékek összeadása / kivonása

1. Végezzen egyes távolságmérést.
2. Nyomja meg a plusz gombot (17), hogy a következő mért értéket az előző mért értékhez adja.
Nyomja meg a mínusz gombot (8), hogy a következő mért értéket az előző mért értékből levonja.
3. Nyomja meg a bekapcsoló/mérés gombot (7) a következő mérési érték meghatározásához.
 - ⇒ Az alsó mért érték kijelzésben mutatja a végeredményt. Az egyes mért értékeket a felső mért érték kijelzésben mutatja.

Területmérés végrehajtása

1. Nyomja meg egyszer röviden a terület/helyiségtérfogot gombot (16).
 - ⇒ A kijelzőben megjelenik a területmérés jelképe.
2. Nyomja meg egyszer röviden a bekapcsoló/mérés gombot (7) az első mérés (pl. hosszúság) elvégzéséhez.
3. Nyomja meg újra röviden a bekapcsoló/mérés gombot (7) a második mérés (pl. szélesség) elvégzéséhez.
 - ⇒ A készülék a bekapcsoló/mérés gomb (7) második megnyomása után önállóan kiszámítja a területet és az alsó mért érték kijelzésben mutatja. Az utolsóként mért értéket a felső mért érték kijelzések egyikében mutatja a kijelzőben.


Térfogatmérés végrehajtása

1. Nyomja meg kétszer röviden a terület/helyiségtérfogot gombot (16).
 - ⇒ A kijelzőben megjelenik a térfogatmérés jelképe.
 - ⇒ A mérendő oldalt mindig villogva mutatja a kijelzőben.
2. Nyomja meg egyszer röviden a bekapcsoló/mérés gombot (7) az első mérés (pl. hosszúság) elvégzéséhez.
3. Nyomja meg újra röviden a bekapcsoló/mérés gombot (7) a második mérés (pl. szélesség) elvégzéséhez.
4. Nyomja meg újra röviden a bekapcsoló/mérés gombot (7) a harmadik mérés (pl. magasság) elvégzéséhez.
 - ⇒ A készülék a bekapcsoló/mérés gomb (7) harmadik megnyomása után önműködően kiszámítja a térfogatot és az alsó mért érték kijelzésben mutatja.

Folyamatos mérés / min. és max. mérés végrehajtása

Ha méréseket akar egyeztetni pl. építési rajzokkal, használja a folyamatos mérés funkciót. Ennél a mérési módszernél a készüléket a cél felé mozgathatja, miközben a mért értéket körülbelül 0,5 másodpercenként újraszámolja. A hozzátartozó maximum és minimum mért értékeket a kijelzőben mindig az első és második sorban mutatja.


Írányítsa a lézersugarat például egy falra és utána apránként távolodjon a faltól. A kívánt távolság eléréséig olvassa le a mért értékeket.

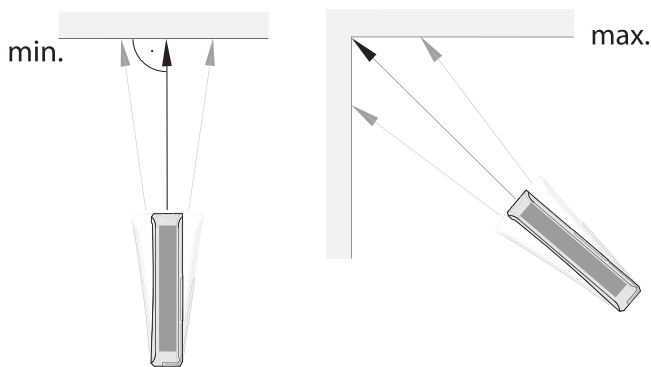

Mérés A szakasszal és dőlésszöggel:

1. Nyomja meg egyszer röviden a közvetett mérések gombot (9).

- ⇒ A kijelzőben megjelenik a közvetett mérés jelképe.
- ⇒ A dőlésszög a felső mért érték kijelző harmadik sorában jobbról jelenik meg (lásd a 33.0° példát).
- ⇒ Az oszlop az 1 számmal (átfogó) villog.

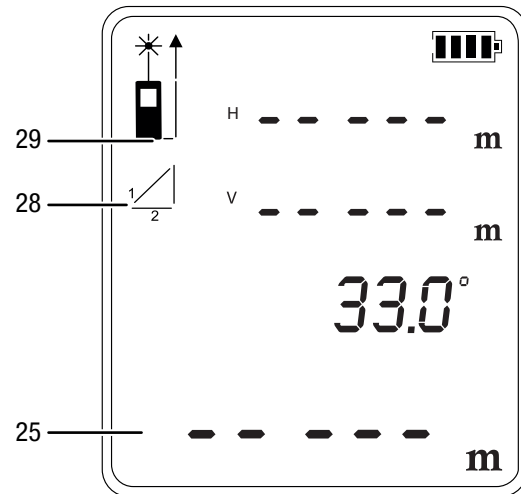


2. Célozzon a készülékkel a legmagasabb pontra (A) és nyomja meg egyszer röviden a bekapcsoló/mérés gombot (7) a mérés elvégzéséhez. Közben tartsa lehetőleg nyugodtan a készüléket és helyezze a két hátsó szélével sík helyzetben az alapfelületre. **A mérések közben a két hátsó szél ütközése nem változhat!**
 - ⇒ Megtörténik a mérés és a számítás.
 - ⇒ A felső mért érték kijelzőn látható a vízszintes (1. sor) és a függőleges távolság (2. sor).
 - ⇒ A megállapítandó útszakaszt az alsó mért érték kijelzésben (25) megjelenő eredményként mutatja.


Közvetett magasságmérés (Pitagorasz)


E módszer segítségével Pitagorasz tételével megállapíthatja egy ismeretlen útszakasz hosszát. Ez a módszer alkalmas pl. magasságmérésekhez.

A mérési eredmény kiszámítása az A szakasz és a dőlésszög megállapításával (alapbeállítás), vagy az A és B szakasz megállapításával történik.

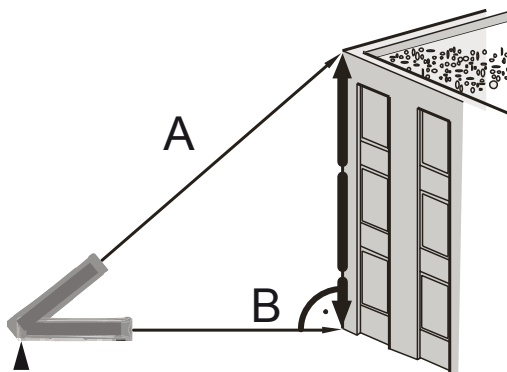

Mérés az A és B szakasszal:

 
1. Nyomja meg egyszer röviden a közvetett mérések gombot (9).
 - ⇒ A kijelzőben megjelenik a közvetett mérés  jelképe.
 - ⇒ Az oszlop az 1 számmal (átfogó) villog.
2. Nyomja meg **hosszan** a dőlés gombot (15).
 - ⇒ Nem jelenik meg tovább szög.

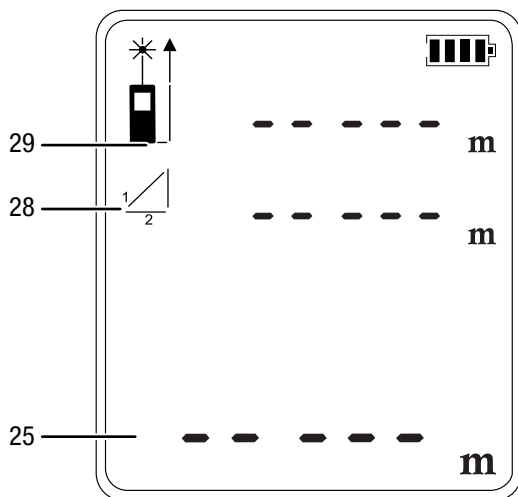

Kétszeres közvetett magasságmérés


Ez a módszer alkalmas pl. magasságmérésekhez.

A mérési eredmény kiszámítása az A és C szakasz és a dőlésszög megállapításával (alapbeállítás), vagy az A, B és C szakasz megállapításával történik.

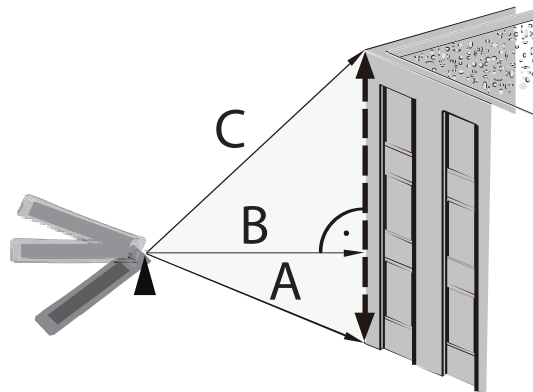

Mérés az A, C szakasszal és a dőlésszöggel:


1. Nyomja meg kétszer röviden a közvetett mérések gombot (9).

- ⇒ A kijelzőben megjelenik a közvetett mérés  jelképe.
- ⇒ A dőlésszög a felső mért érték kijelző második sorában jobbról jelenik meg (lásd a 31.1° példát).
- ⇒ Az oszlop az 1 számmal (átfogó) villog.

3. Célozzon a készülékkel először a legmagasabb pontra (A) és nyomja meg egyszer röviden a bekapcsoló/mérés gombot (7) a mérés elvégzéséhez. Közben tartsa lehetőleg nyugodtan a készüléket és helyezze a két hátsó szélével sík helyzetben az alapfelületre. **A mérések közben a két hátsó szél ütközése nem változhat!**

- ⇒ Az útszakasz hosszát a felső mért érték kijelzés 1. sorában mutatja.


4. Állítsa be vízszintesen a készüléket (B pont) és nyomja meg egyszer röviden a bekapcsoló/mérés gombot (7) a vízszintes távolság méréséhez.
 - ⇒ A felső mért érték kijelzés második sorában a második mért érték látható.
 - ⇒ A megállapítandó útszakaszt az alsó mért érték kijelzésben (25) megjelenő eredményként mutatja.

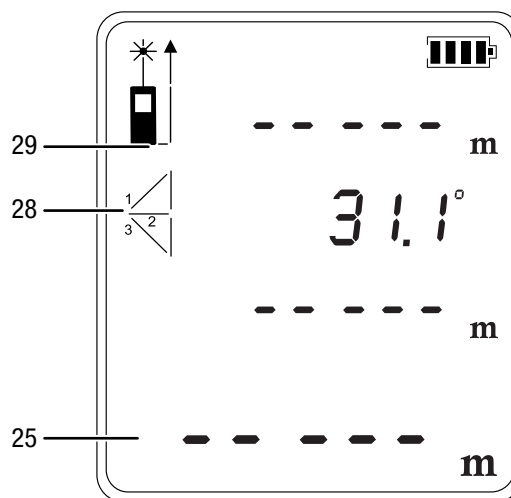


2. Célozzon a készülékkel először a legmagasabb pontra (C) és nyomja meg egyszer röviden a bekapcsoló/mérés gombot (7) a mérés elvégzéséhez. Közben tartsa lehetőleg nyugodtan a készüléket. **A készülék beállítása a referenciaponthoz képest a mérések ideje alatt nem változhat!**
 - ⇒ Az első mért értéket a felső mért érték kijelzésben mutatja.

3. Célozzon a készülékkel a legalacsonyabb pontra (A) és nyomja meg egyszer röviden a bekapcsoló/mérés gombot (7) a mérés elvégzéséhez.
- ⇒ A felső mért érték kijelzés harmadik sorában a második mért érték látható.
 - ⇒ A felső mért érték kijelzés második sorában a szög látható.
 - ⇒ A megállapítandó útszakaszt az alsó mért érték kijelzésben (25) megjelenő eredményként mutatja.

Mérés az A, B és C szakasszal:

1. Nyomja meg kétszer röviden a közvetett mérések gombot (9).
 - ⇒ A kijelzőben megjelenik a közvetett mérés  jelképe.
2. Nyomja meg **hosszan** a dőlés gombot (15).
 - ⇒ Nem jelenik meg tovább szög.

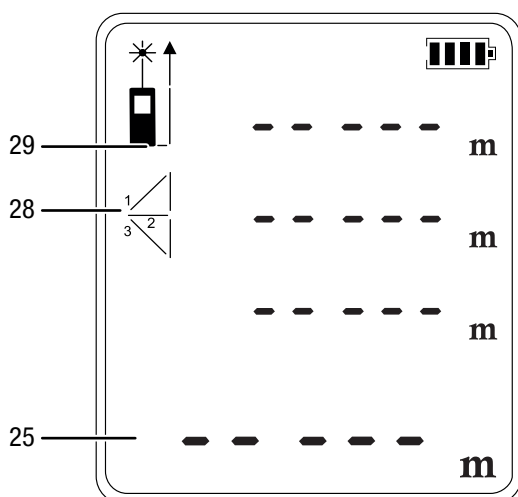

3. Célozzon a készülékkel először a legmagasabb pontra (C) és nyomja meg egyszer röviden a bekapcsoló/mérés gombot (7) a mérés elvégzéséhez. Közben tartsa lehetőleg nyugodtan a készüléket. **A készülék beállítása a referenciaponthoz képest a mérések ideje alatt nem változhat!**
- ⇒ Az első mért értéket a felső mért érték kijelzésben mutatja.
4. Állítsa be vízszintesen a készüléket (B pont) és nyomja meg egyszer röviden a bekapcsoló/mérés gombot (7) a vízszintes távolság méréséhez.
- ⇒ A felső mért érték kijelzés második sorában a második mért érték látható.
5. Célozzon a készülékkel a legalacsonyabb pontra (A) és nyomja meg egyszer röviden a bekapcsoló/mérés gombot (7) a mérés elvégzéséhez.
- ⇒ A felső mért érték kijelzés harmadik sorában a harmadik mért értéket mutatja.
 - ⇒ A megállapítandó útszakaszt az alsó mért érték kijelzésben (25) megjelenő eredményként mutatja.

Hibakijelzések

Az alsó mért érték kijelzésben *INFO* szöveggel a következő hibakijelzések jelenhetnek meg:

Kijelzés	Ok	Elhárítás
101	A visszavert jel vétele túl gyenge.	Ismételje meg a mérést jobb visszaverő tulajdonságokkal rendelkező másik felületen vagy használjon céllemez.
102	A visszavert jel vétele túl erős.	
201	A környezeti fény túl erős.	Változtassa meg a méréshez a környezeti fényt.
203	Az elemek csaknem teljesen lemerültek.	Elemcsere szükséges, lásd "Elemcsere" fejezet.
301	A hőmérséklet túl magas.	Hagyja a készüléket lehűlni. Ügyeljen a megengedett üzemi hőmérsékletre a "Műszaki adatok" fejezet szerint.
302	A hőmérséklet túl alacsony.	Hagyja a készüléket felmelegedni. Ügyeljen a megengedett üzemi hőmérsékletre a "Műszaki adatok" fejezet szerint.
401	Hardveres hiba	Kapcsolja többször be és ki a készüléket. Ha a jelkép továbbra is megjelenik, vegye fel a kapcsolatot kereskedőjével.
402	Számítási hiba	Végezze el újra a mérést. Közben adott esetben ügyeljen a mérési sorrendre és a készülék helyzetére.

Karbantartás és javítás

Tisztítás

Tisztítsa meg a készüléket egy megnedvesített, puha, nem szárazó kendővel. Ügyeljen arra, hogy ne hatoljon be nedvesség a készülékházba. Ne használjon sprayket, oldószereket, alkoholtartalmú tisztítószerkeket vagy súrolószerkeket, hanem csak tiszta vizet a kendő nedvesítéséhez.


Javítás

Ne végezzen átalakításokat a készüléken és ne építsen be alkatrészeket. Javításhoz vagy a készülék átvizsgálásához forduljon a gyártóhoz.

Elemcsere

Utalás

Győződjön meg róla, hogy a készülék felülete száraz és a készülék ki van kapcsolva.

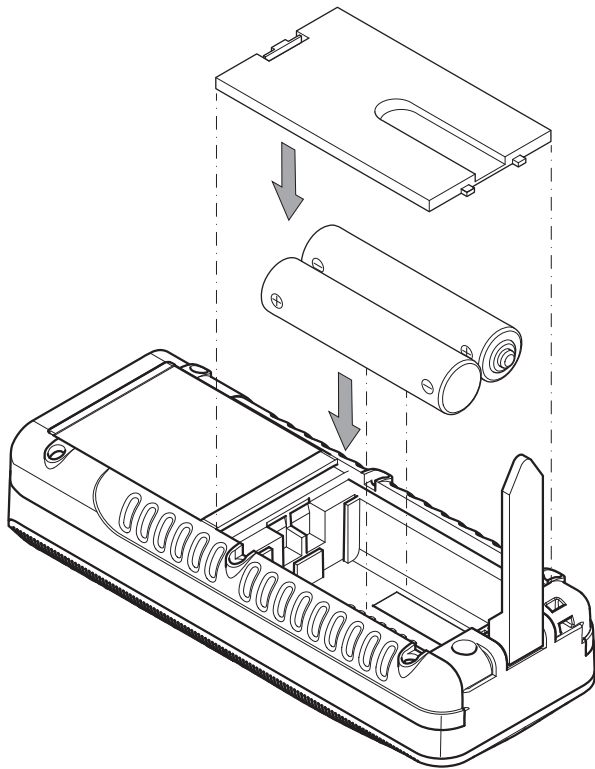

Ártalmatlanítás



Egy használt elektromos vagy elektronikus készüléken látható áthúzott szemetes szimbólum azt jelzi, hogy használati idejének végén nem szabad háztartási hulladékba dobni. Az Ön közelében gyűjtőhelyek állnak rendelkezésre használt elektromos és elektronikus készülékek ingyenes leadásához. A címeteket a városi, ill. helyi önkormányzattól tudhatja meg. A www.trotec24.com weboldalunkon is tájékozódhat az általunk létrehozott további leadási lehetőségekről.

Elektromos és elektronikus készülékhulladékok szelektív gyűjtésének az a célja, hogy lehetővé tegye a készülékhulladékok anyagainak, ill. a hulladékok más formában történő hasznosítását, továbbá elkerüljük a környezetre és az emberi egészségre ható negatív következményeket az esetleg a készülékekben lévő veszélyes anyagok ártalmatlanítása során.

Az ártalmatlanítandó használt készülékeken tárolt esetleges személyes adatok törléséért Ön felelős.

Elemek és akkumulátorok nem valók a háztartási hulladékba, hanem azokat az Európai Unióban – az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/66/EK számú, 2006. szeptember 06-i, elemekről és akkumulátorokról szóló irányelve szerint – szakszerű ártalmatlanításra kell átadni. Kérjük, ártalmatlanítsa az elemeket és akkumulátorokat a hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelően.

Trotec GmbH & Co. KG

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ info@trotec.com
www.trotec.com